

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 5B9D76EC-65FA-4FDB-85D6-87F327CBD6AB

FAHRZEUG

MARKE: Volvo
MODELL: XC40 Recharge - 69 kWh

KILOMETERSTAND: 40.088 km
FIN: YV1XZEFV8P2988450

DURCHGEFÜHRT VON: e-Autowelt
Markus Leitner

DATUM UND UHRZEIT:
02.06.26, 16:46

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

95,9 %

ENERGIE 64kWh | 67kWh




WLTP-REICHWEITE 457km | 477km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

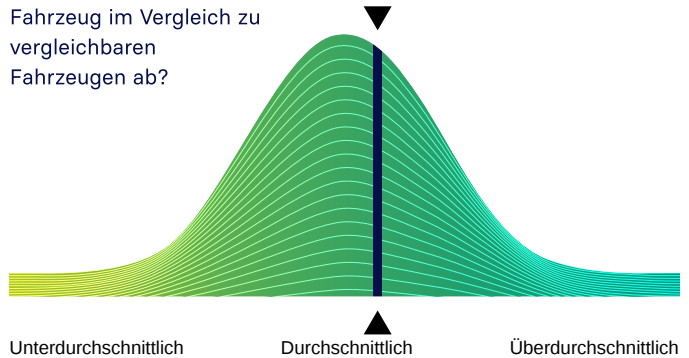

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	66,1kWh	64,2kWh	61,6kWh
Neu:	69,0kWh	67,0kWh	64,3kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	405-457km	323km	297km
Neu:	423-477km	337km	310km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 16:46:49

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	30%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	96%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	20,8°C	21,6°C	0,8°C	✓
Zellenspannung	3,634V	3,638V	4mV	✓
Batteriespannung	349,1V			
Durchschn. Stromstärke	-1,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.635	3.635	3.636	3.637	3.635	3.636	3.635	3.636	3.636	3.637	3.636	3.636	3.635	3.636	3.635	3.637	3.637	3.635	3.635	3.636
21 - 40	3.636	3.637	3.636	3.637	3.635	3.635	3.635	3.635	3.636	3.635	3.636	3.636	3.635	3.636	3.636	3.635	3.635	3.635	3.636	3.636
41 - 60	3.637	3.636	3.636	3.636	3.635	3.636	3.637	3.637	3.636	3.637	3.637	3.637	3.635	3.634	3.635	3.636	3.637	3.636	3.636	3.635
61 - 80	3.637	3.636	3.637	3.637	3.637	3.637	3.635	3.637	3.636	3.637	3.636	3.636	3.635	3.635	3.637	3.637	3.635	3.637	3.637	3.637
81 - 96	3.636	3.637	3.636	3.637	3.637	3.638	3.637	3.637	3.636	3.635	3.635	3.635	3.636	3.637	3.637	3.636	/	/	/	/

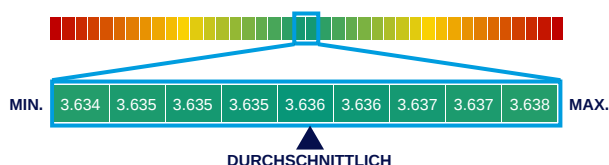

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.